

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS PATENTOWY**

(19) **PL**

(11) **234177**

(13) **B1**

(21) Numer zgłoszenia: **423885**

(22) Data zgłoszenia: **14.12.2017**

(51) Int.Cl.

B21B 1/08 (2006.01)

B21B 27/02 (2006.01)

B21H 1/22 (2006.01)

B21B 19/12 (2006.01)

(54)

Sposób kształtowania czopów wałków długich w układzie pojedynczym

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

17.06.2019 BUP 13/19

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

31.01.2020 WUP 01/20

(73) Uprawniony z patentu:

POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

(72) Twórca(y) wynalazku:

ZBIGNIEW PATER, Turka, PL

JANUSZ TOMCZAK, Kalinówka, PL

(74) Pełnomocnik:

rzecz. pat. Tomasz Milczek

PL 234177 B1

Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania czopów wałków długich w układzie pojedynczym, zwłaszcza narzędziami obrotowymi.

Dotychczas znanych i stosowanych jest szereg metod wytwarzania długich odkuwek stopniowanych osi i wałów, które ze względu na duże wymiary kształtowanych półwyrobów realizowane są metodami kucia swobodnego i półswobodnego. Szczegółowo procesy kucia długich odkuwek w kształcie stopniowanych wałów i osi opisano w książce Wasiunyk W. „Kucie matrycowe” Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987 r. Przedstawione w książce procesy kucia odkuwek składają się z kilku operacji, takich jak: spęczanie, wydłużanie, odsadzanie, odcinanie naddatków technologicznych. Procesy realizowane są na prasach kuźniczych hydraulicznych z zastosowaniem wsadów w postaci wlewów. Pomimo dużej uniwersalności i prostej konstrukcji narzędzi, kucie stopniowanych osi i wałów obciążone jest dużym nakładem robocizny oraz dużymi stratami materiału.

Znane są również procesy walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek stopniowanych osi i wałów. Do najczęściej spotykanych metod walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek zalicza się walcowanie z wykorzystaniem narzędzi płaskich, które podczas procesu przemieszczają się w przeciwnych kierunkach oraz walcowanie z wykorzystaniem klinowych narzędzi w kształcie walców, obracających się w zgodnym kierunku. Szczegółowo procesy walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek zostały opisane w monografii autorstwa Pater Z. pt. „Walcowanie poprzeczno-klinowe”, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009 r. Cechą charakterystyczną odkuwek kształtowanych w procesach walcowania poprzeczno-klinowego jest ich symetria osiowa oraz prostoliniowość osi. Ograniczeniem zastosowania WPK odkuwek stopniowanych osi i wałów jest ich wielkość. Obecnie nie spotyka się tego typu procesów, które umożliwiałyby walcowanie odkuwek o średnicach powyżej 100 mm i długościach przekraczających kilkaset mm.

Istotą sposobu kształtowania czopów wałków długich w układzie pojedynczym, zwłaszcza narzędziami obrotowymi według wynalazku jest to, że jeden z końców półfabrykatu w kształcie odcinka pręta o średnicy równej średnicy maksymalnej odkuwki wałka i długości większej od szerokości narzędzi nagrzewa się lokalnie na długości kształtowanych stopni do temperatury powyżej temperatury rekrytalizacji, po czym umieszcza się nagrzaną część półfabrykatu w strefie wejściowej dolnego walca roboczego i górnego walca roboczego oraz pomiędzy dwiema prowadnicami i ustala się położenie półfabrykatu w strefie wejściowej dolnego walca roboczego i górnego walca roboczego przy pomocy występów ustalających, zaś nienagrzaną część półfabrykatu umieszcza się w tulei prowadzącej, następnie wprawia się dolny walec roboczy i górny walec roboczy w ruch obrotowy w tym samym kierunku z jednakową prędkością i obraca się dolny walec roboczy i górny walec roboczy nad nagrzanym końcem półfabrykatu, po czym zagłębia się w nagrzaną część półfabrykatu klinowe występy znajdujące się na powierzchniach cylindrycznych dolnego walca roboczego i górnego walca roboczego i wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy, następnie oddziałuje się na nagrzaną część półfabrykatu bocznymi pochyłymi powierzchniami klinowych występów dolnego walca roboczego i górnego walca roboczego i kształtuje się na końcu półfabrykatu dwa stopnie, następnie kalibruje się ukształtowane stopnie i jednocześnie odcina się skrajny naddatek przy pomocy noży, po czym usuwa się ukształtowany półwyrob z przestrzeni roboczej dolnego walca roboczego i górnego walca roboczego, po czym nagrzewa się lokalnie drugi koniec półwyrobu na długości kształtowanych stopni do temperatury powyżej temperatury rekrytalizacji, po czym umieszcza się nagrzaną część półwyrobu w strefie wejściowej dolnego walca roboczego i górnego walca roboczego oraz pomiędzy dwiema prowadnicami i ustala się położenie półfabrykatu w strefie wejściowej dolnego walca roboczego i górnego walca roboczego przy pomocy występów ustalających, natomiast nienagrzaną część półwyrobu umieszcza się w tulei prowadzącej, następnie wprawia się dolny walec roboczy i górny walec roboczy w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z jednakową prędkością i obraca się dolny walec roboczy i górny walec roboczy nad nagrzanym końcem półwyrobu, po czym zagłębia się w półwyrob klinowe występy znajdujące się na powierzchni cylindrycznej dolnego walca roboczego i górnego walca roboczego i wprawia się półwyrob w ruch obrotowy, następnie oddziałuje się na półwyrob bocznymi pochyłymi powierzchniami klinowych występów dolnego walca roboczego i górnego walca roboczego i kształtuje się na końcu półwyrobu dwa stopnie, następnie kalibruje się ukształtowane stopnie i jednocześnie odcina się skrajny naddatek przy pomocy noży, po czym usuwa się ukształtowaną odkuwkę wałka z przestrzeni roboczej dolnego walca roboczego i górnego walca roboczego.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala na wydajne kształtowanie plastyczne odkuwek stopniowanych osi i wałów o długościach większych od szerokości narzędzi. Sposób według wynalazku jest znacznie tańszy w realizacji od dotychczas stosowanych metod wytwarzania odkuwek długich dzięki możliwości realizacji procesu na typowych walcarkach płaskoklinowych. Dzięki nagrzewaniu tylko części półfabrykatu podlegającej kształtowaniu obniża się zużycie energii.

Wynalazek został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia widok z boku w początkowym etapie procesu walcowania skrajnych stopni, fig. 2 – widok z przodu w początkowym etapie procesu walcowania skrajnych stopni, fig. 3 – widok izometryczny w początkowym etapie procesu walcowania skrajnych stopni, fig. 4 – widok izometryczny w końcowym etapie procesu walcowania skrajnych stopni, fig. 5 – widok izometryczny w początkowym etapie procesu walcowania skrajnych stopni z drugiej strony półwyrobu, fig. 6 – widok izometryczny w końcowym etapie procesu walcowania skrajnych stopni z drugiej strony półwyrobu, fig. 7 – widok z boku w końcowym etapie procesu walcowania skrajnych stopni z drugiej strony półwyrobu, fig. 8a – widok półfabrykatu, fig. 8b – widok półwyrobu z ukształtowanymi czopami skrajnymi, zaś fig. 8c – widok ukształtowanej odkuwki z obustronnymi czopami.

Sposób kształtowania czopów wałków długich w układzie pojedynczym, zwłaszcza narzędziami obrotowymi charakteryzuje się tym, że jeden z końców półfabrykatu 4 w kształcie odcinka pręta o średnicy do równej średnicy maksymalnej odkuwki wałka 16 i długości Lo większej od szerokości narzędzi L3 nagrzewa się lokalnie na długości L4 kształtowanych stopni do temperatury powyżej temperatury rekrytalizacji. Po czym umieszcza się nagrzaną część półfabrykatu 4 w strefie wejściowej dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2 oraz pomiędzy dwiema prowadnicami 19 i 20 i ustala się położenie półfabrykatu 4 w strefie wejściowej dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2 przy pomocy występów ustalających 11 i 12. Nienagrzaną część półfabrykatu 4 umieszcza się w tulei prowadzącej 3. Następnie wprawia się dolny walec roboczy 1 i górny walec roboczy 2 w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z jednakową prędkością n1 i obraca się dolny walec roboczy 1 i górny walec roboczy 2 nad nagrzanym końcem 4a półfabrykatu 4. Po czym zagłębia się w nagrzaną część półfabrykatu 4 klinowe występy 5 i 6 znajdujące się na powierzchniach cylindrycznych dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2 i wprawia się półfabrykat 4 w ruch obrotowy. Następnie oddziałuje się na nagrzaną część półfabrykatu 4 pochyłymi powierzchniami bocznymi 7a i 7b oraz 8a i 8b klinowych występów 5 i 6 dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2 i kształtuje się na końcu półfabrykatu 4 dwa stopnie 14a i 14b. Następnie kalibruje się ukształtowane stopnie 14a i 14b i jednocześnie odcina się skrajny naddatek 15 przy pomocy noży 9 i 10. Po czym usuwa się ukształtowany półwyrób 13 z przestrzeni roboczej dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2. Po czym nagrzewa się lokalnie drugi koniec 13a półwyrobu 13 na długości L3 kształtowanych stopni do temperatury powyżej temperatury rekrytalizacji. Po czym umieszcza się nagrzaną część półwyrobu 13 w strefie wejściowej dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2 oraz pomiędzy dwiema prowadnicami 19 i 20 i ustala się położenie półfabrykatu 4 w strefie wejściowej dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2 przy pomocy występów ustalających 11 i 12. Nienagrzaną część półwyrobu 13 umieszcza się w tulei prowadzącej 3. Następnie wprawia się dolny walec roboczy 1 i górny walec roboczy 2 w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z jednakową prędkością n1 i przemieszcza się dolny walec roboczy 1 i górny walec roboczy 2 nad nagrzaną część półwyrobu 13. Po czym zagłębia się w półwyrób 13 klinowe występy 5 i 6 znajdujące się na powierzchniach cylindrycznych dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2, wprawiając półwyrób 13 w ruch obrotowy. Następnie oddziałuje się na półwyrób 13 pochyłymi powierzchniami bocznymi 7a i 7b oraz 8a i 8b klinowych występów 5 i 6 dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2 i kształtuje się na końcu półwyrobu 13 dwa stopnie 17a i 17b. Następnie kalibruje się ukształtowane stopnie 17a i 17b i jednocześnie odcina się skrajny naddatek 18 przy pomocy noży 9 i 10. Po czym usuwa się ukształtowaną odkuwkę wałka 16 z przestrzeni roboczej dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2.

Jeden z końców półfabrykatu 4 w kształcie odcinka pręta o średnicy do równej 80 mm i długości Lo wynoszącej 600 mm większej od szerokości narzędzi L3 wynoszącej 350 mm nagrzewano lokalnie na długości L4 równej 150 mm do temperatury 1150°C. Po czym umieszczano nagrzaną część półfabrykatu 4 w strefie wejściowej dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2 oraz pomiędzy dwiema prowadnicami 19 i 20 i ustalano położenie półfabrykatu 4 w strefie wejściowej dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2 przy pomocy występów ustalających 11 i 12, zaś nienagrzaną część półfabrykatu 4 umieszczano w tulei prowadzącej 3. Następnie wprawiano dolny walec

narzędziowy 1 i górny walec narzędziowy 2 w ruch obrotowy w tym samym kierunku z jednakową prędkością n1 wynoszącą 15 obr/min i obracano dolny walec roboczy 1 i górny walec roboczy 2 nad nagrzanym końcem 4a półfabrykatu 4. Następnie zagłębiano w nagrzaną część 4a półfabrykatu 4 klinowe występy 5 i 6 znajdujące się na dolnym walcu roboczym 1 i górnym walcu roboczym 2. W efekcie oddziaływania na nagrzaną część 4a półfabrykatu 4 pochyłych powierzchni 7a i 7b oraz 8a i 8b klinowych występow 5 i 6 dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2 kształtowano na końcu półfabrykatu stopień 14a o średnicy d1 równej 50 mm oraz stopień 14b o średnicy d2 równej 30 mm i całkowitej długości L wynoszącej 180 mm. Następnie kalibrowano ukształtowane stopnie 14a i 14b i jednocześnie odcinano skrajny naddatek 15 przy pomocy noży 9 i 10. W rezultacie uzyskiwano półwyrób 13 o całkowitej długości L1 równej 650 mm. Po czym usuwano ukształtowany półwyrób 13 z przestrzeni roboczej dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2. Po czym nagrzewano lokalnie drugi koniec 13a półwyrobu 13 na długości L4 równej 150 mm do temperatury 1150°C. Następnie umieszczano nagrzaną część 13a półwyrobu 13 w strefie wejściowej dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2 oraz pomiędzy dwiema prowadnicami 19 i 20, zaś położenie półfabrykatu 4 w strefie wejściowej dolnego walca roboczego 1 i górnego walca roboczego 2 ustalano przy pomocy występow 11 i 12, a nienagrzaną część półwyrobu 13 umieszczano w tulei prowadzącej 3. Następnie wprawiano dolny walec roboczy 1 i górny walec roboczy 2 w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z jednakową prędkością n1 wynoszącą 15 obr/min i kształtowano na drugim końcu półwyrobu 13 dwa stopnie 17a i 17b o długości L równej 180 mm, zaś średnice ukształtowanych stopni 17a i 17b wynosiły 50 mm i 30 mm. W rezultacie uzyskiwano odkuwkę wałka 16 ze skrajnymi czopami o całkowitej długości L2 wynoszącej 700 mm.

Wykaz oznaczeń

- 1 – dolny walec roboczy
- 2 – górny walec roboczy
- 3 – tuleja prowadząca tylna
- 4 – półfabrykat
- 4a – nagrzaną część półfabrykatu
- 5, 6 – klinowe występy
- 7a, 7b, 8a, 8b – pochyłe powierzchnie klinowych występow
- 9, 10 – noże
- 11, 12 – występy ustalające
- 13 – półwyrób
- 14a, 14b – ukształtowane stopnie na półwyrobie
- 15 – skrajny naddatek
- 16 – ukształtowana odkuwka wałka
- 17a, 17b – ukształtowane stopnie na odkuwce
- 18 – skrajny naddatek
- 19, 20 – prowadnice
- do – średnica początkowa półfabrykatu
- d1 – średnica skrajnego stopnia odkuwki
- d2 – średnica wewnętrznego stopnia odkuwki
- Lo – długość początkowa półfabrykatu
- L – długość walcowanych stopni odkuwki
- L1 – długość półwyrobu
- L2 – długość odkuwki
- L3 – szerokości narzędzi
- L4 – długość nagrzewanych odcinków
- n1 – prędkość obrotowa walców roboczych

Zastrzeżenie patentowe

1. Sposób kształtowania czopów wałków długich w układzie pojedynczym, zwłaszcza narzędziami obrotowymi, **znamienny tym**, że jeden z końców półfabrykatu (4) w kształcie odcinka pręta o średnicy (do) równej średnicy maksymalnej odkuwki wałka (16) i długości (Lo) większej

od szerokości narzędzi (L3) nagrzewa się lokalnie na długości (L4) kształtowanych stopni do temperatury powyżej temperatury rekrytalizacji, po czym umieszcza się nagrzaną część półfabrykatu (4) w strefie wejściowej dolnego walca roboczego (1) i górnego walca roboczego (2) oraz pomiędzy dwiema prowadnicami (19) i (20) i ustala się położenie półfabrykatu (4) w strefie wejściowej dolnego walca roboczego (1) i górnego walca roboczego (2) przy pomocy występów ustalających (11) i (12), zaś nienagrzaną część półfabrykatu (4) umieszcza się w tulei prowadzącej (3), następnie wprawia się dolny walec roboczy (1) i górny walec roboczy (2) w ruch obrotowy w tym samym kierunku z jednakową prędkością (n1) i obraca się dolny walec roboczy (1) i górny walec roboczy (2) nad nagrzanym końcem (4a) półfabrykatu (4), po czym zagłębia się w nagrzaną część (4a) półfabrykatu (4) klinowe występy (5) i (6) znajdujące się na powierzchniach cylindrycznych dolnego walca roboczego (1) i górnego walca roboczego (2) i wprawia się półfabrykat (4) w ruch obrotowy, następnie oddziałują się na nagrzaną część (4a) półfabrykatu (4) bocznymi pochyłymi powierzchniami (7a) i (7b) oraz (8a) i (8b) klinowych występów (5) i (6) dolnego walca roboczego (1) i górnego walca roboczego (2) i kształtuje się na końcu półfabrykatu (4) dwa stopnie (14a) i (14b), następnie kalibruje się ukształtowane stopnie (14a) i (14b) i jednocześnie odcina się skrajny naddatek (15) przy pomocy noży (9) i (10), po czym usuwa się ukształtowany półwyrób (13) z przestrzeni roboczej dolnego walca roboczego (1) i górnego walca roboczego (2), po czym nagrzewa się lokalnie drugi koniec (13a) półwyrobu (13) na długości (L3) kształtowanych stopni do temperatury powyżej temperatury rekrytalizacji, po czym umieszcza się nagrzaną część (13a) półwyrobu (13) w strefie wejściowej dolnego walca roboczego (1) i górnego walca roboczego (2) oraz pomiędzy dwiema prowadnicami (19) i (20) i ustala się położenie półfabrykatu (4) w strefie wejściowej dolnego walca roboczego (1) i górnego walca roboczego (2) przy pomocy występów ustalających (11) i (12), natomiast nienagrzaną część półwyrobu (13) umieszcza się w tulei prowadzącej (3), następnie wprawia się dolny walec roboczy (1) i górny walec roboczy (2) w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z jednakową prędkością (n1) i obraca się dolny walec roboczy (1) i górny walec roboczy (2) nad nagrzaną częścią (13a) półwyrobu (13), po czym zagłębia się w nagrzaną część (13a) półwyrobu (13) klinowe występy (5) i (6) znajdujące się na powierzchni cylindrycznej dolnego walca roboczego (1) i górnego walca roboczego (2) i wprawia się półwyrób (13) w ruch obrotowy, następnie oddziałują się na nagrzaną część (13a) półwyrobu (13) bocznymi pochyłymi powierzchniami (7a) i (7b) oraz (8a) i (8b) klinowych występów (5) i (6) dolnego walca roboczego (1) i górnego walca roboczego (2) i kształtuje się na końcu półwyrobu (13) dwa stopnie (17a) i (17b), następnie kalibruje się ukształtowane stopnie (17a) i (17b) i jednocześnie odcina się skrajny naddatek (18) przy pomocy noży (9) i (10), po czym usuwa się ukształtowaną odkuwkę wałka (16) z przestrzeni roboczej dolnego walca roboczego (1) i górnego walca roboczego (2).

Rysunki

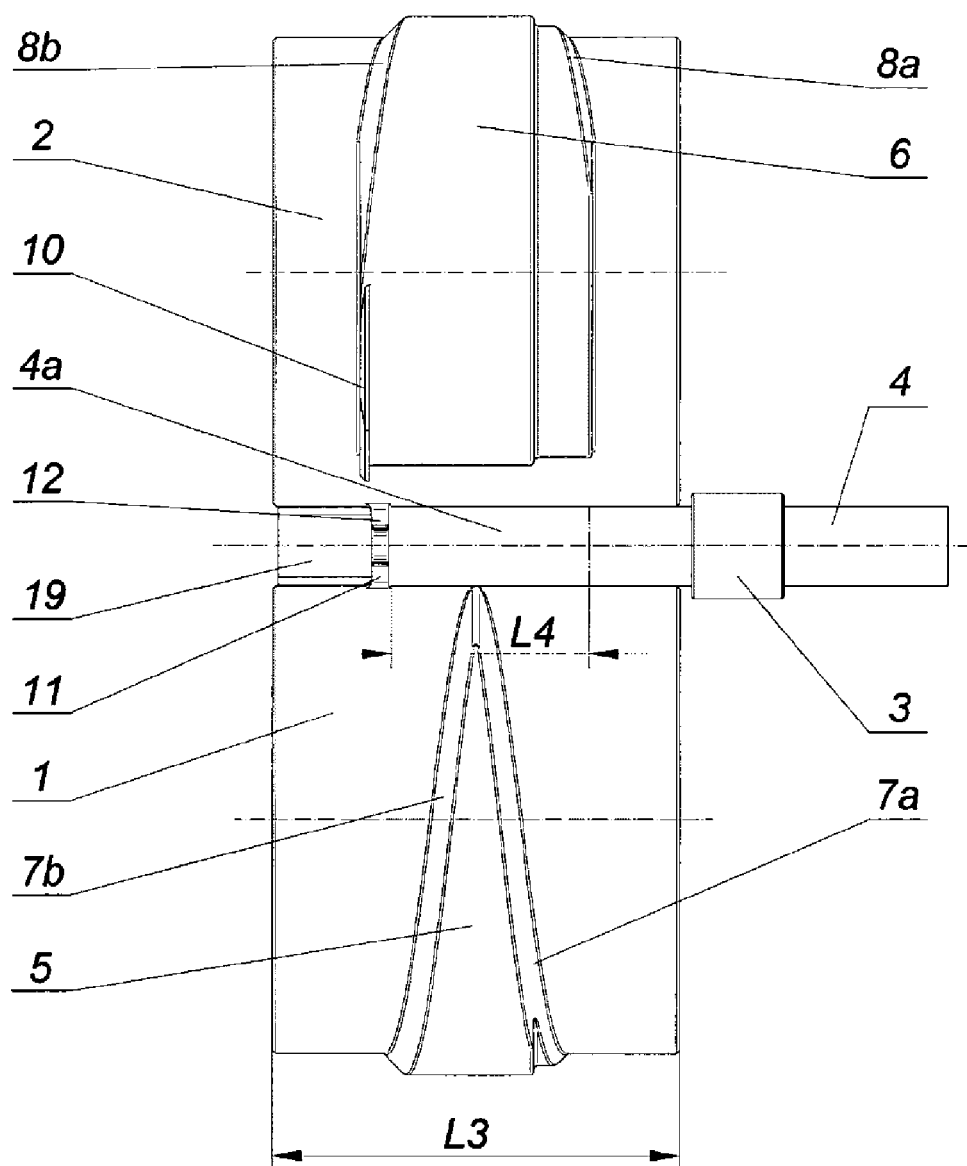


Fig. 1

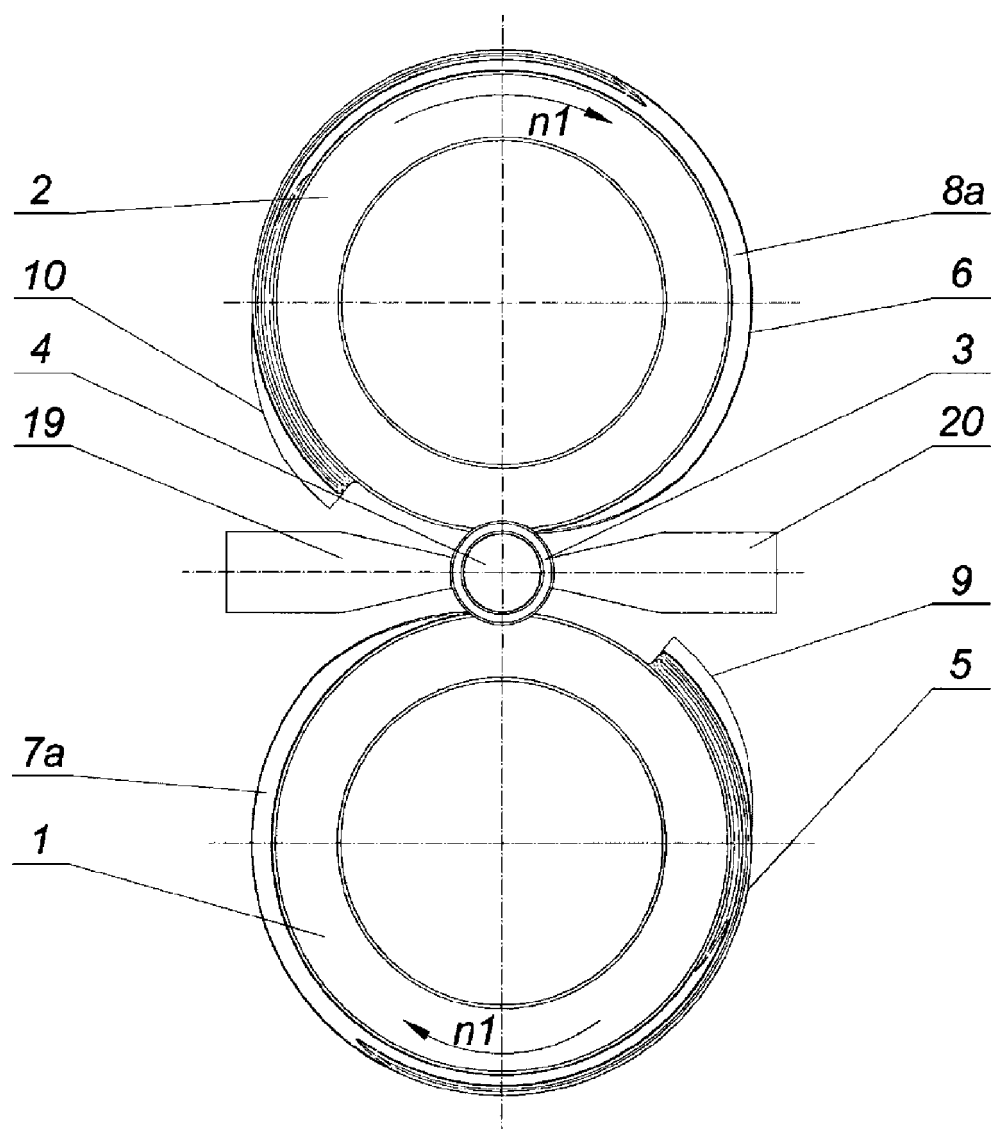


Fig. 2

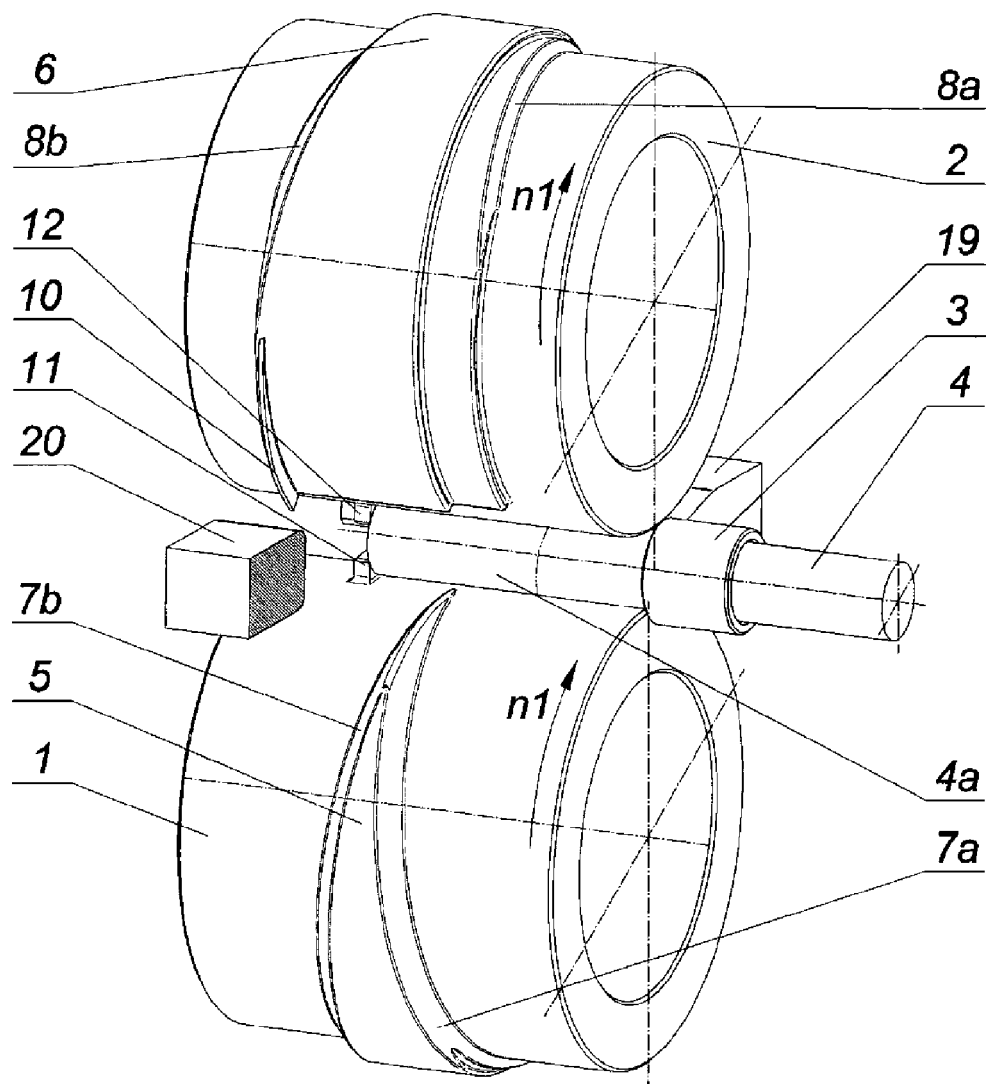


Fig. 3

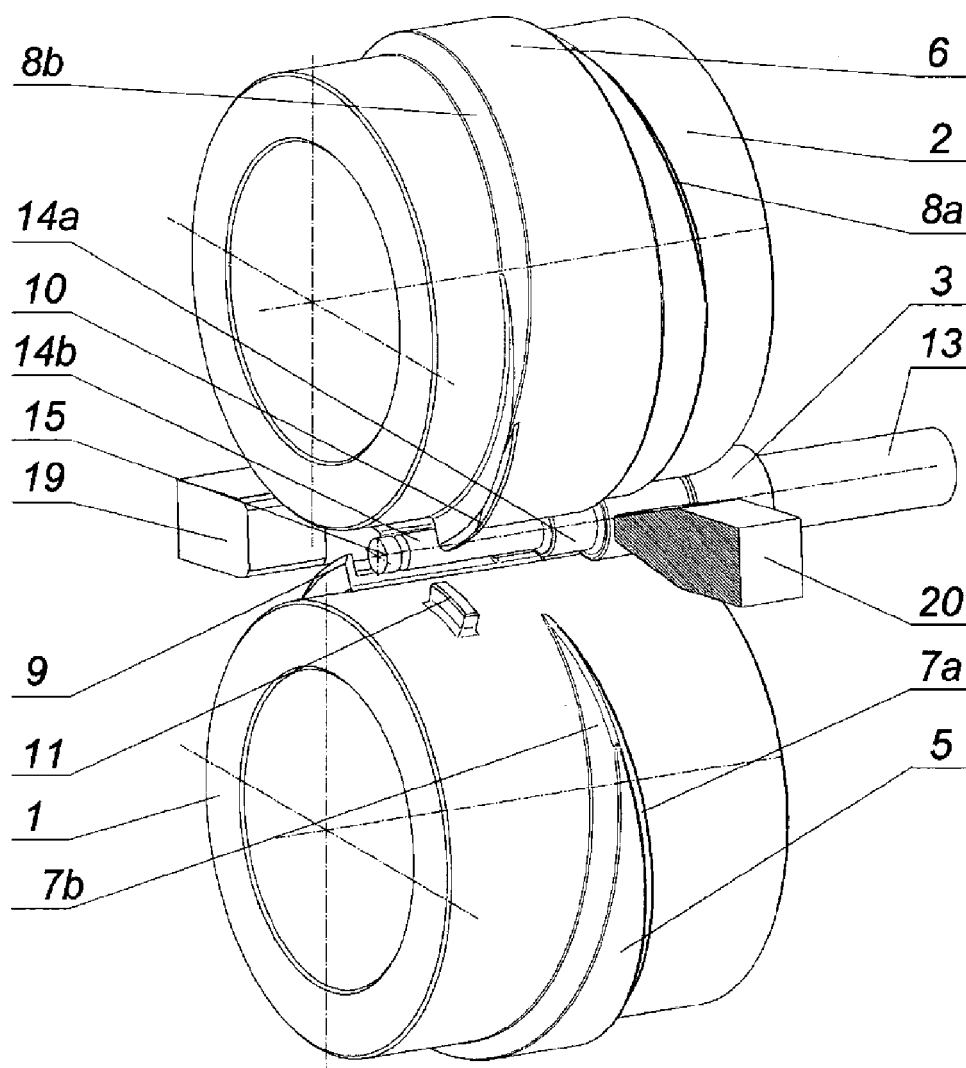


Fig. 4

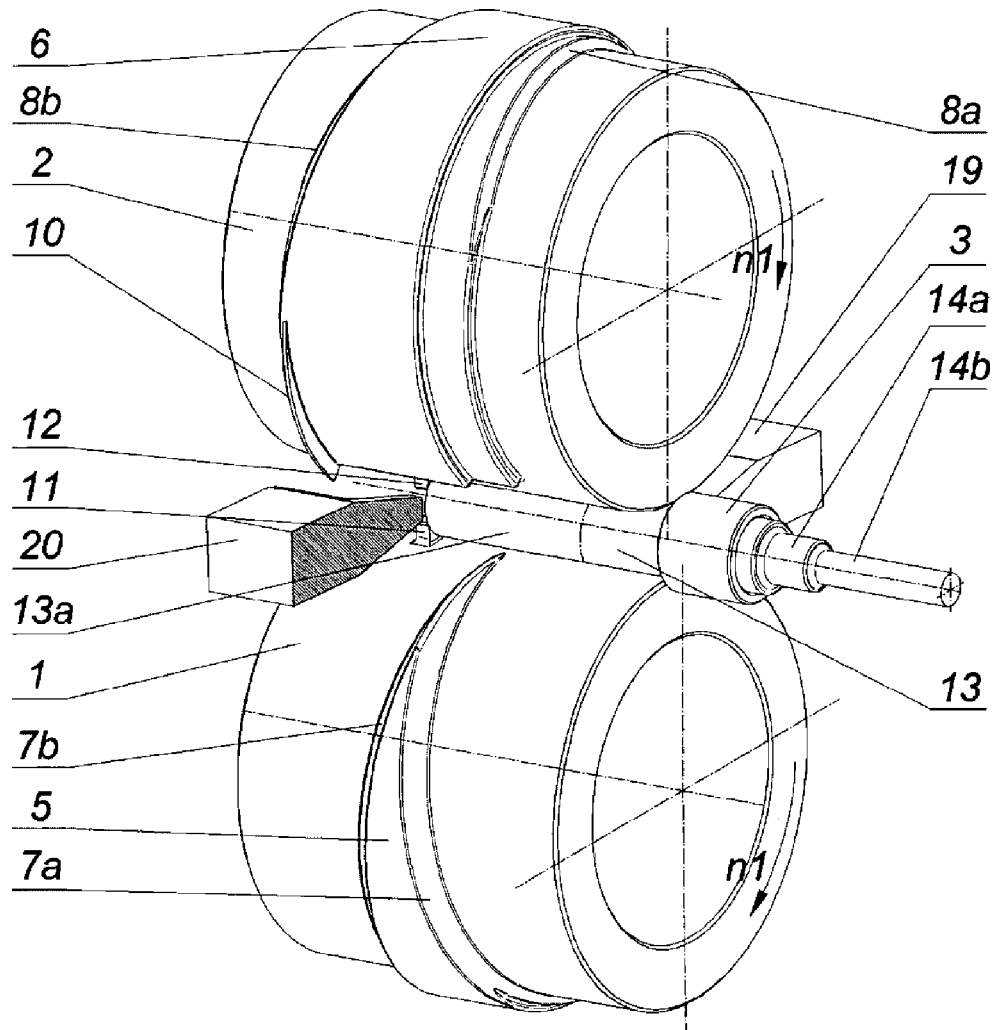


Fig. 5

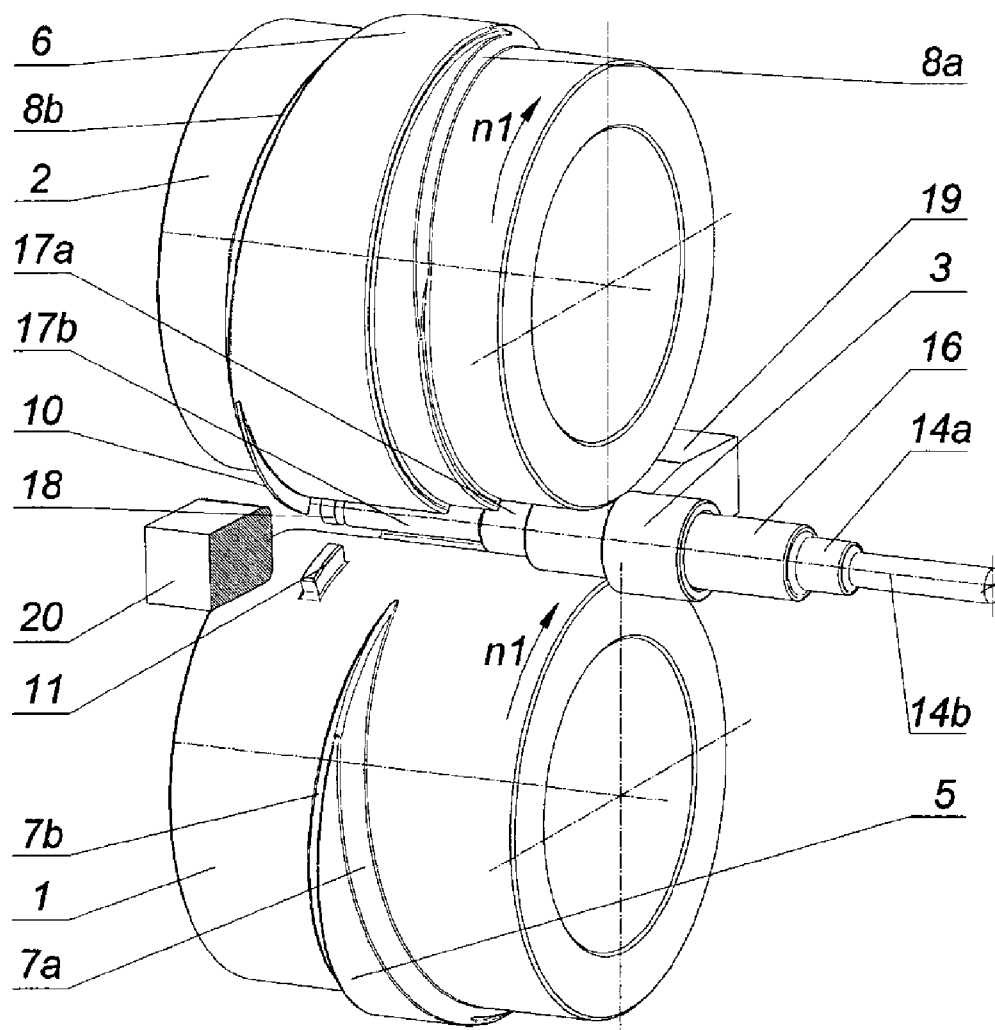


Fig. 6

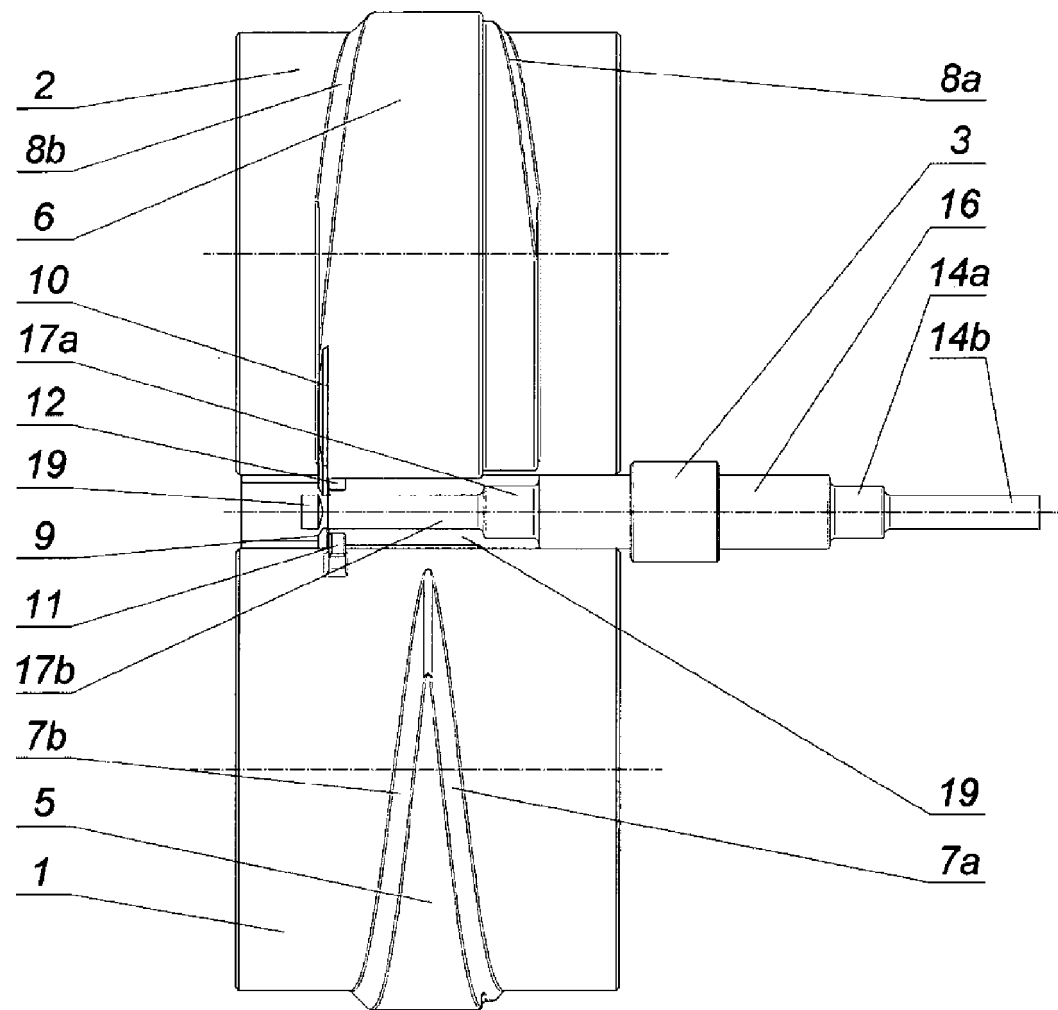


Fig. 7

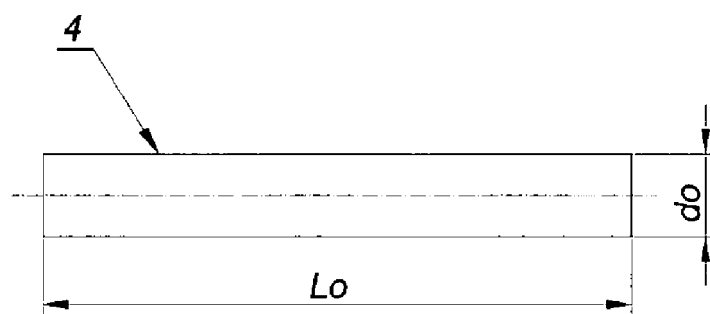


Fig. 8a

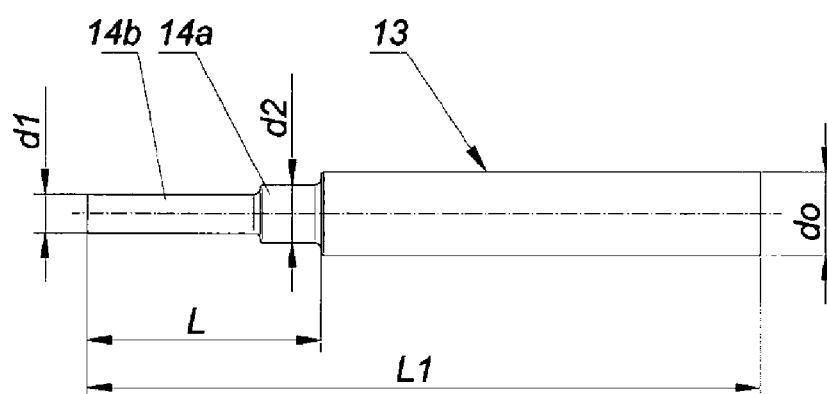


Fig. 8b

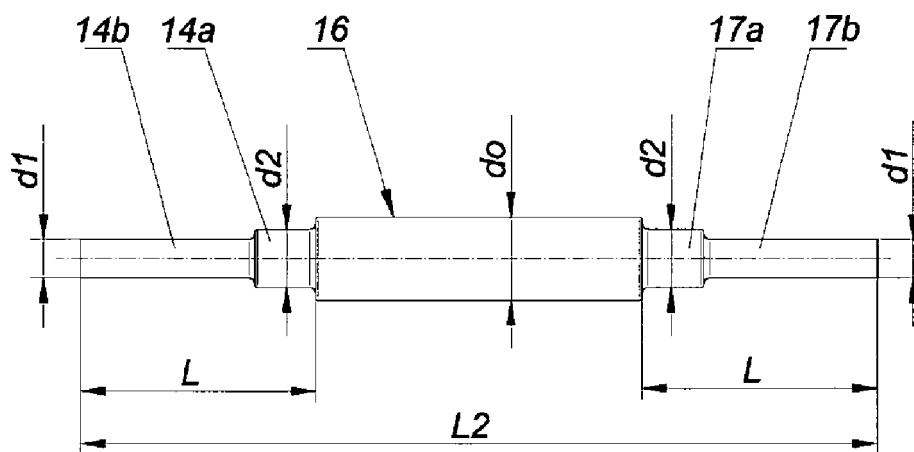


Fig. 8c